
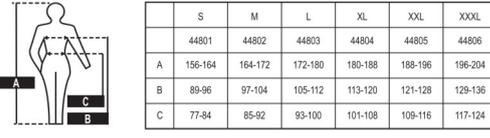


# 尺寸: 420\*290mm

**coverguard**  
PROFESSIONAL  
for a nice day

v.20190311

**44801 - 44802 - 44803 - 44804 - 44805 - 44806**

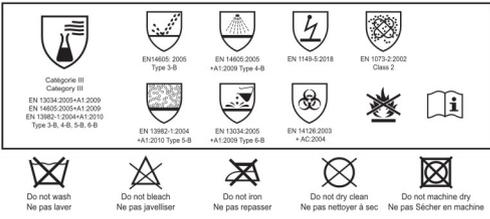

**coverguard**  
PROFESSIONAL  
for a nice day

**44801**

**Catégorie III**  
EN 13034:2005+A1:2009  
EN 14693:2005  
EN 13982-1:2004+A1:2010  
Type 3-B, 4-B, 4-G, 6-B

Product size / Taille du produit: **S**

Measurement / Mesures du vêtement: 156-164, 77-84, 85-92, 101-108, 109-116

See instruction for use / Notice d'instruction

Cleaning instruction / Instruction de lavage

CE-marking / Marquage CE: 0624

Année de fabrication / Année de fabrication: **2016**

Autoclave / Autoclave

Washing / Lavage

Ironing / Repassage

Do not wash / Ne pas laver

Do not bleach / Ne pas blanchir

Do not iron / Ne pas repasser

Do not dry clean / Ne pas nettoyer à sec

Do not machine dry / Ne pas sécher en machine

Test	Result	Class
<b>Resistance To Penetration</b>		
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%	0%	3/3
NaOH 10%	0%	3/3
o-xylene	0%	3/3
Butan 1 ol	0%	3/3
<b>Repellency to Liquid</b>		
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 30%	98%	3/3
NaOH 10%	98%	3/3
o-xylene	98%	3/3
Butan 1 ol	97%	3/3
<b>Resistance to permeation (EN ISO 6529)</b>		
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 10%	>480 mins	6
NaOH 10%	>480 min	6
<b>Abrasion Resistance (EN530 method 2)</b>		
	2000 cycles	6
<b>Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)</b>		
	Long 67N Transv 36N	2
<b>Tensile strength (EN ISO 13934-1)</b>		
	Long 140N Transv 83N	2
<b>Puncture resistance (EN663)</b>		
	13	2
<b>Flex cracking resistance (EN ISO 7854 method B)</b>		
	100 000 cycles	6
<b>Seams tensile strenght</b>		
	140	4
<b>Resistance to penetration by contaminated liquids (ISO 16604)</b>		
	kPa 20	Class 6
<b>Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids. (ISO 22610)</b>		
	T>75	Class 6
<b>Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols (ISO 22611)</b>		
	Log > 5	Class 6
<b>Resistance to penetration by contaminated solid particles (ISO 22622)</b>		
	Log cf < 1	Class 3
<b>Spray test (type 4)</b>		
	PASS	PASS
<b>Aerosol penetration (type 5)</b>		
	L <sub>10m</sub> 80% ≤ 30% L <sub>10</sub> 90% ≤ 15%	PASS
<b>Electric surface resistance</b>		
	< 1,3 x 108 Ω	PASS

Approved by Centro Tessile Cotoniario e Abbigliamento S.p.A. (Centro) notified body n. 0624 (Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment)

**FABRIC: Polyethylene laminated + 3 layer polypropylene.**  
**USA polypropylene - 443 polyethylene - 99mm**  
**Limitations of use:** Hearing and peripheral vision may be impaired when wearing the hood. When you're wearing a protective garment against chemical compounds, sweats can appear caused by several different factors. A training about hazards incurred by the wearer of the product against chemical compounds is highly recommended. Wearing light and ventilated work garments, attention between work and break time, may decrease the appearance of thermal material. Keep distant of fire.  
**Recommendation:** before use, make a complete visual check of the product. Slip on the coverall on your work garments and stick the adhesive on the top of zip after closing the hood. Protect uncovered body parts (hands, head and respiratory areas) with protective gloves, boots and masks taped to overall. Choose product compatible with the chemical material. For an additional protection, I can be necessary to seal the openings with an adhesive. The hood is composed by one tightening elastic which can provide a sufficient seal with a complete mask.  
**Declaration:** Type 6 Coveralls against chemical compounds have passed the complete overall test (5.2).  
**Type PB [R]** Coveralls covering only a part of the body don't have passed the complete overall test (5.2).  
**Storage & Transportation:** Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight. This garment is not suitable for transportation as supplied by the manufacturer. It is recommended to use the coverall in the 3 years after his production.  
**REPAIR:** If the product becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection, and therefore should be immediately either replaced or repaired. Never use the damaged product. Repair of this product is permitted, provided that it does not affect the jacket's norms requirement. If any doubt, always consult the manufacturer before attempting a repair. Contact your waste provider for a correct elimination of the garment. No cleaning, only one use.  
**MARKING MEANING:** guarantees the free circulation of products and goods within the European Economic Community. CE-Marked product complies with the essential requirements of the European regulation 2016/425. The UE type examination was carried out by the notified body \*\*. The declaration of conformity is available on this site: "see \*\*".  
**The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed.** The resistance between the person and the earth shall be less than 10<sup>7</sup> Ω e.g. by wearing adequate footwear. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or affected by highly flammable or explosive substances and shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by hand and feet laundering and possible contamination. They shall permanently cover all non-protecting materials during normal use (including bending and movements).

**Nutzungsbeschränkungen:** Achtung: Das Tragen einer Kapuze verringert das Gesichtsfeld und das Hörvermögen. Beim Tragen von Schutzbekleidungen gegen chemische Produkte kann aus mehreren Gründen Schwweiß entstehen. Eine Schulung zu den von Personal, das individuelle Schutzausrüstung gegen chemische Produkte trägt, eingegangenen Risiken wird empfohlen. Das Tragen von leichter und luftdurchlässiger Schutzausrüstung, regelmäßige Pausen und Lüftungseinrichtungen können das Auftreten von Wärmebildung verringern. Brennbare Material. Vor Feuer fern halten.  
**Empfehlung:** Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Produkts vor der Verwendung visually. Ziehen Sie den Anzug über Ihre Arbeitskleidung und schließen Sie den Verschluss der Reißverschlusskapsel, nachdem Sie den Reißverschluss geschlossen haben. Der Nutzer muss beurteilen, ob zusätzliche Handschuhe, eine Gesichtsmaske, Brillen und/oder Schutzhelm erforderlich sind. Um zusätzlichen Schutz zu erreichen, kann es vorteilhaft sein, die Öffnungen mit einem Klebeband zu versiegeln. Die Kapuze besitzt einen ausreichend engen, elastischen Verschluss, um beim Tragen einer kompletten Maske eine gute Verbindung zu gewährleisten.  
**Minivis:** Die chemischen Schutzhütze des Typs 6 werden der Prüfung für komplette Anzüge (5.2) unterzogen. Die chemischen Schutzhütze des Typs PB [R], die den Körper nur teilweise bedecken, wurden nicht der Prüfung für komplette Anzüge (5.2) unterzogen.  
**Lagerung und Transport:** Immer in einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. NICHT in einem Ort lagern, an dem das Kleidungsstück direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte. Dieses Kleidungsstück muss so transportiert werden, wie es vom Hersteller geliefert wurde. Es wird empfohlen, den Anzug innerhalb von 3 Jahren nach dem auf das Kleidungsstück angebrachten Herstellerjahr zu verwenden.  
**Reparatur:** wenn das Produkt beschädigt wird, wird es keinen optimalen Schutz nicht gewährleisten. Deshalb muss es sofort repariert oder ersetzt werden. Ein beschädigtes Produkt darf nie benutzt werden. Reparatur dieses Produkts ist nur gestattet, wenn seine Eigenschaften nicht beeinträchtigt werden. Falls ein Zweifel besteht, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem unten genannten Hersteller auf, bevor Sie versuchen, das Produkt zu reparieren. Nehmen Sie bitte Kontakt mit der Müllentsorgungsfirma auf, die das Kleidungsstück ordnungsgemäß beseitigen wird. Keine Reinigung, Einnährtragbar.  
**SIGNIFICADO DEL MERCADO:** garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto Marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la Directiva Europea de Verordnung 2016/425. Die EU-Baumusterprüfung wurde vor der benannten Stelle durchgeführt. "Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite."  
La persona que lleva la ropa de protección por dispersión electrostática deberá estar adecuadamente conectada a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra deberá ser inferior a 10<sup>7</sup> Ω, p.ej. empleando un calzado adecuado.  
La ropa de protección por dispersión de la carga electrostática no se debe abrir o quitar mientras se esté en presencia de atmósferas inflamables o explosivas, o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas, ni deberá ser utilizada en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad responsable. Las capacidades de la ropa de protección por dispersión de la carga electrostática pueden verse afectadas por el desgaste y los residuos, así como por los lavados y la eventual contaminación. Cubrirá permanentemente todos los materiales que no cumplan los requisitos durante el uso normal (incluyendo la flexión y los movimientos).

**Limitaciones de uso:** Atención, la capucha disminuye el campo visual y auditivo. Cuando se llevan prendas de protección contra productos químicos, se puede producir sudor debido a distintos factores. Se aconseja seguir formación sobre los riesgos que corre el personal que EPI contra productos químicos. Llevar ropa de trabajo ligera y ventilada, y hacer mermas entre períodos de trabajo y descanso puede disminuir la aparición de problemas térmicos. Material inflamable. Mantener alejado del fuego.  
**Recommendation:** Antes de su uso, proceda a comprobar visualmente la integridad del producto. Póngase el mono por encima de la ropa de trabajo y pegue la parte adhesiva de la solapa la cremallera al hombro. Proteja las partes descubiertas con guantes, botas y mascarilla. El usuario debe considerar la necesidad de ponerse guantes, mascarar, gafas o calzado o botas de protección. Para una protección adicional, puede ser deseable sellar las aperturas con cinta adhesiva. La capucha lleva una presión elástica suficientemente apretada para asegurar la junta de cierre hermético. El capuz está compuesto por un elástico suficientemente apretado para garantizar un sellado adecuado de la luz del sol. Esta prenda debe transportarse tal y como ha sido suministrada por el fabricante. Se aconseja utilizar el mono en los 3 años siguientes al año de fabricación indicado en la prenda.  
**REPARACIÓN:** Si el producto sufre daños, no podrá proporcionar el nivel máximo de protección, por lo que debe de ser reparado o sustituido de inmediato. Nunca usar un producto dañado. La reparación de este producto se tolera solo si no afecta los niveles de eficiencia de la prenda. En caso de duda, contactar al fabricante antes de intentar reparar el producto. Contactar su prestador de residuos para la eliminación adecuada de la prenda. Sin limpieza, uso único.  
**SIGNIFICADO DEL MERCADO:** garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto Marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la regulación europea 2016/425. El examen de tipo de la UE fue realizado por el organismo notificado \*\*. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: "ver \*\*". La persona que lleva la ropa de protección por dispersión electrostática deberá estar adecuadamente conectada a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra deberá ser inferior a 10<sup>7</sup> Ω, p.ej. empleando un calzado adecuado.  
La ropa de protección electrostática no se debe abrir o quitar mientras se esté en presencia de atmósferas inflamables o explosivas, o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas, ni deberá ser utilizada en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad responsable. Las capacidades de la ropa de protección por dispersión de la carga electrostática pueden verse afectadas por el desgaste y los residuos, así como por los lavados y la eventual contaminación. Cubrirá permanentemente todos los materiales que no cumplan los requisitos durante el uso normal (incluyendo la flexión y los movimientos).

**HU**  
Használati korlátozások: Figyelem! A kapuci viselete csökkentheti a látómezőt és a hallást. Vegyszerekkel szembeni védőruházat viselése során különböző tényezők zsidást okozhatnak. Javasljuk képzés elvégzését, amelyben figyelembe vesszük a kémiai anyagok elleni védekezés mellett a hővesztés megelőzését is. A munkánál esztől munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás maska, szemvédő vagy egyéb lábbel használatát közzévesztés nélkül. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. A kapuzó zárat munkaruházat viselése, illetve a munkánál esztől időközönként változtatás csökkentheti a hőhatás megjelenését. Gyúlpékon anyag. Tűzről távol tartani.  
Ajánlás: Minden használat előtt végezze el a termék sértetlen állapotának vizuális ellenőrzését. Vegye az overall a munkaruhára fölé, majd a cipőz felhúztál közzévesztés nélkül a hajléktal. A felhúztál közzévesztés előtti a kesztyű, botzörgás

